

DADOS DO PEDIDO

Solicitante Santander	N° da Proposta	Data Solicitação 13/05/2025
Empresa responsável INVESTCORP NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Avaliador responsável Heraldo Shoji Munakata	CREA 5060383263
Proponente ALEXSSANDER CARDOSO DE SIQUEIRA		CPF/CNPJ 031.280.876-36

DADOS DO IMÓVEL

Endereço Rua Jair Guaraci	Número 496	Complemento CASA	
Bairro Centenario	Município Lavras	UF MG	CEP 37203634
Tipo do imóvel Casa	Matrícula 4920	Núm. Registro de Imóveis 01° CRI DE LAVRAS - MG	

RESUMO



METODOLOGIA APLICADA

Método Evolutivo

GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO

II

GRAU DE PRECISÃO

III

TERRENO

345,00m²

R\$ 481,38/m²

R\$ 166.076,19

ÁREA CONSTRUÍDA

227,39m²

R\$ 2.769,94/m²

R\$ 629.856,96

VALOR DE MERCADO

R\$ 796.000,00

VALOR DE VENDA FORÇADA

R\$ 548.000,00

QUESTIONÁRIO

IMÓVEL AVALIADO	
01 - Tipo do Imóvel Avaliado Casa	02 - Tipo de Implantação Isolado
03 - Indício de Ocupação do Imóvel Habitado	04 - Idade Aparente do Imóvel (em anos) 15
05 - Ano Construção	06 - Estado de Conservação do Imóvel Regular
07 - Padrão de Acabamento do Imóvel Normal	08 - Uso do Imóvel Residencial
09 - Fechamento das Paredes Alvenaria	10 - N° Pavimentos da Unidade 1
11 - N° de Banheiros 0	12 - N° de Dormitórios 0
13 - N° de Vagas Cobertas 1	14 - N° de Vagas Descobertas 0
15 - N° de Vagas Privativas 1	16 - Fachada Principal Pintura
17 - Esquadrias Alumínio	18 - Área Privativa (em m²) 227,39
19 - Área Comum (em m²) 1,00	20 - Área Total (em m²) 227,39
21 - Área Averbada (em m²) 227,39	22 - Área não Averbada (em m²) 0,00
23 - Face do Imóvel	

24 - Cômodos				
Tipo de cômodo	Quantidade	Acabamento piso	Acabamento parede	Acabamento forro/teto
Vistoria Externa	Vistoria Externa	Vistoria Externa	Vistoria Externa	Vistoria Externa

CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO	
01 - Região Residencial Unifamiliar	02 - Infraestrutura Urbana Água Energia Elétrica Esgoto Pluvial Esgoto Sanitário Fossa Iluminação Pública Telefone
03 - Tipo de Pavimentação Asfalto	04 - Restritivos Nenhum
05 - Serviços Públicos e Comunitários Lazer Centro Comercial Ônibus Coleta de Lixo Escola Rede Bancária Clínicas/Hospitais Parque	06 - Localização Urbano
07 - Valor dos Imóveis da Região Crescente	08 - Área Urbanizada Mais de 75%
09 - Tendência de uso do terreno Residencial	10 - Situação do Bairro Antigo
11 - Limites do Bairro	12 - Padrão construtivo predominante na Região Normal
13 - Fatores Valorizantes Nenhum	

TERRENO	
01 - Topografia Plana/Semi-Plana	02 - Formato Regular (Geométrico)
03 - Área (em m²) 345,00	04 - Testada/Frente (em metros) 15,00
05 - Fundos (em metros) 15,00	06 - Lado Direito (em metros) 23,00
07 - Lado Esquerdo (em metros) 23,00	08 - Fração ideal (em %) 100,00

MANIFESTAÇÕES SOBRE A GARANTIA	
01 - Considerando as condições de localização, conservação, habitabilidade e ausência de vícios construtivos que comprometam a existência física do mesmo, o imóvel pode ser aceito como garantia? Sim	02 - Para a avaliação, foram fornecidos matrícula e IPTU do imóvel? Sim
03 - As áreas informadas na matrícula conferem com a encontrada no local? Sim	04 - As áreas informadas no IPTU conferem com a encontrada no local? Sim
05 - O imóvel possui vaga de garagem? Sim	06 - Se possui vagas, elas estão documentadas? Sim
07 - O imóvel está concluído, sem sinais de reforma ou obras? Sim	08 - O imóvel está bem conservado e visualmente sem apresentar vícios construtivos? Sim
09 - O imóvel está inserido em área urbana, com principais melhoramentos públicos? Sim	10 - O imóvel é construído em concreto e alvenaria, sem complementos de madeira ou pré-moldado? Sim
11 - O imóvel possui características uni-familiares? Sim	12 - O imóvel tem um único uso (só residencial ou só comercial)? Sim
13 - O imóvel constitui boa garantia dentro das atuais condições do mercado imobiliário e sua liquidez? Sim	14 - O imóvel apresenta condições de habitabilidade? Sim
15 - O imóvel não está localizado em área classificada como de Risco pela Defesa Civil? Sim	16 - O Imóvel possui suspeitas de contaminação? Não

CONCLUSÃO	
01 - Tipo do Acompanhante Outros	02 - Nome Acompanhante Vistoria EXTERNA
03 - Contato Telefônico Acompanhante EXTERNA	
04 - Observações Finais Dados do Vistoriador: Nome: Tellis Kilder Vieira; CAU/CREA: 244241; Data da Vistoria: 20/05/2025. Dados do Acompanhante: Nome: EXTERNA; Contato: EXTERNA; Tipo de Acompanhante: Outros. O imóvel é composto por: Vistoria Externa Vistoria Externa , 1 Vagas. Trata-se de vistoria externa, por este motivo não foi possível identificar as características internas do imóvel, estado de ocupação ou possíveis patologias. Para efeito de cálculos adotamos SITUAÇÃO PARADIGMA, considerando os seguintes critérios: estimamos sua idade aparente, estado de conservação e padrão construtivos com base na fachada, documentação e padrão da região.	

AMOSTRAS

AMOSTRA 1	R\$ 130.000,00
	Endereço R. José Batista dos Santos, 0/0 , Jardim Vila Rica Tipo de Imóvel Terreno - Lote Valor R\$ 130.000,00 Área do terreno 300,00 Padrão terreno Médio Topografia Terreno Plano URL http://www.roquinimoveis.com.br/imovel/2447348/lote-venda-lavras-mg-jd-villa-rica
	Endereço Rua dos Carijós, 0/0 , Residencial Santana Tipo de Imóvel Terreno - Lote Valor R\$ 260.000,00 Área do terreno 424,50 Padrão terreno Médio Topografia Terreno Plano URL https://www.sulimoveis.com.br/imovel/2862
	Endereço Rua Para, 0/0 , Residencial Santana Tipo de Imóvel Terreno - Lote Valor R\$ 230.000,00 Área do terreno 335,80 Padrão terreno Médio Topografia Terreno Plano URL http://www.roquinimoveis.com.br/imovel/3088091/lote-venda-lavras-mg-residencial-santana
	Endereço Rua dos Carijós, 0/0 , Residencial Santana Tipo de Imóvel Terreno - Lote Valor R\$ 170.000,00 Área do terreno 308,30 Padrão terreno Médio Topografia Terreno Plano URL https://soloteslavras.com.br/imovel/terreno-a-venda-no-bairro-residencial-santana-i-em-lavras-mg/370
	Endereço Rua dos Caetes, 0/0 , Residencial Santana Tipo de Imóvel Terreno - Lote Valor R\$ 192.500,00 Área do terreno 314,00 Padrão terreno Médio Topografia Terreno Plano URL https://www.brettasimoveis.com/imovel/lote-a-venda-residencial-santana-lavras-mg/201

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

Metodologia Método Evolutivo	Grau de precisão III	Grau de fundamentação II
--	--------------------------------	------------------------------------

CÁLCULO DO COEFICIENTE DE DEPRECIACÃO

	Idade Aparente	Estado de Conservação	Vida Útil	% da VU	Coef. Ross Heidecke	Valor Residual (%)	Depreciação
Avaliando	15	Regular	70	21,43	0,025	20	0,122
1							
2							
3							
4							
5							

CÁLCULO DE VALOR DA ÁREA CONSTRUIDA

	Área (m²)	CUB (R\$/m³)	Ajuste Padrão Acab.	Depreciação	CUB Ajustado (R\$/m³)	Valor Final
Avaliando	227,39	R\$ 2.284,91	1,38	0,122	R\$ 2.769,94	R\$ 629.856,96
1						
2						
3						
4						
5						

CÁLCULO DE VALOR DO TERRENO

	Área (m²)	Valor Terreno	Valor Unit.	I. Fiscal	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FAT	SAN	Valor Unit. Final
1	300,00	R\$ 130.000,00	R\$ 433,33	1,00	0,90	0,97	1,00	1,10	-	-	-	-	-	1,070	S	R\$ 417,30
2	424,50	R\$ 260.000,00	R\$ 612,49	1,00	0,90	1,05	0,90	1,00	-	-	-	-	-	0,950	S	R\$ 523,67
3	335,80	R\$ 230.000,00	R\$ 684,93	1,00	0,90	0,99	0,90	1,00	-	-	-	-	-	0,890	S	R\$ 548,63
4	308,30	R\$ 170.000,00	R\$ 551,41	1,00	0,90	0,97	0,90	1,00	-	-	-	-	-	0,870	S	R\$ 431,75
5	314,00	R\$ 192.500,00	R\$ 613,06	1,00	0,90	0,98	0,90	1,00	-	-	-	-	-	0,880	S	R\$ 485,54

F1 (Oferta), F2 (Área), F3 (Fator Extra I), F4 (Topografia)

HOMOGENEIZAÇÃO

N° elementos 5	Valor unitário médio R\$ 481,38	Limite inferior -30% (R\$/m²) R\$ 336,97	Limite superior +30% (R\$/m²) R\$ 625,79
--------------------------	---	--	--

SANEAMENTO

N° elementos 5	Valor unitário médio R\$ 481,38	Limite inferior -30% (R\$/m²) R\$ 442,53	Limite superior +30% (R\$/m²) R\$ 520,23
--------------------------	---	--	--

Desvio padrão 56.7839	Coef. Variação 11.7961	T de Student 1.53	Intervalo Confiabilidade 0.1614
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---

DETALHAMENTO DOS VALORES

Área do terreno (m²) 345,00	Valor unitário(R\$/m²) R\$ 481,38	Valor parcial (R\$) R\$ 166.076,19
Área construída averbada (m²) 227,39	Valor unitário (R\$/m²) R\$ 2.769,94	Valor parcial (R\$) R\$ 629.856,96

QUADRO DE RESUMO

Valor de avaliação	R\$ 795.933,15
Fator de ajuste do mercado	1.0
Valor de avaliação ajustado	R\$ 796.000,00
Fator de liquidez	0,6883
Valor de venda forçada	R\$ 548.000,00

AVALIAÇÃO FINAL

Valor de avaliação para efeito de garantia	R\$ 796.000,00
--	-----------------------

COMENTÁRIOS

Dados do Vistoriador: Nome: Tellis Kilder Vieira; CAU/CREA: 244241; Data da Vistoria: 20/05/2025. Dados do Acompanhante: Nome: EXTERNA; Contato: EXTERNA; Tipo de Acompanhante: Outros. O imóvel é composto por: Vistoria Externa Vistoria Externa , 1 Vagas. Trata-se de vistoria externa, por este motivo não foi possível identificar as características internas do imóvel, estado de ocupação ou possíveis patologias. Para efeito de cálculos adotamos SITUAÇÃO PARADIGMA, considerando os seguintes critérios: estimamos sua idade aparente, estado de conservação e padrão construtivos com base na fachada, documentação e padrão da região.

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

São Paulo, Terça-feira, 16 de Setembro de 2025

Heraldo Shoji Munakata
5060383263

- Declaro que não tenho interesse direto ou indireto no imóvel ou na transação em questão e que este laudo de avaliação foi elaborado conforme as normas da avaliação aceitas pela jurisdição do local do imóvel avaliado, normas ABNT e IBAPE, e segundo os critérios e Políticas definidas pela Instituição Financeira solicitante deste laudo.
- LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFIDENCIAL E DE USO RESTRITO: este documento fornece informações pré-estabelecidas entre o Banco Santander e o responsável pela elaboração deste laudo e somente poderá ser acessado e utilizado pelas áreas internas do Banco Santander e terceiros autorizados.
- A avaliação tem por finalidade atribuir o valor de mercado do imóvel para fins de estabelecer o valor do financiamento máximo e/ou enquadramento da operação nas regras e limites operacionais estabelecidos pelo Banco Santander. Cabe ao proponente verificar a exata localização, metragem, divisas e eventuais defeitos do imóvel.



Fachada do avaliando



Fachada



Vizinho



Placa da rua



Vista da rua



Identificação do avaliando



Vista da rua



Vizinho




Vizinho



Vizinho



Fachada do avaliando

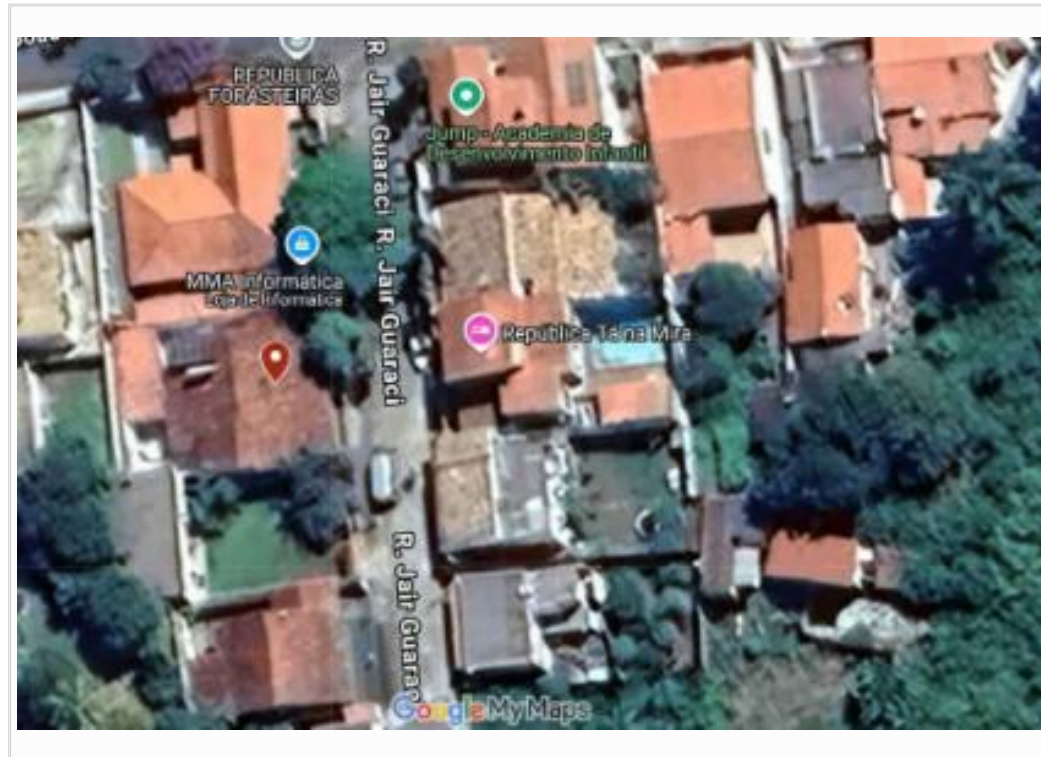

CROQUI

